

วิธีการต่อท่อพีวีซีเบ็ด เบิดต่อตัวยน้ำยาประสานห่อ "ท่อน้ำไทย" JOINTING METHOD FOR "THAI PIPE" uPVC PIPE BY TS METHOD

ก่อขนาดเล็ก ขนาด 10 (1/4") - 100 (4")

SMALL DIAMETER PIPE 10 (1/4") - 100 (4")



- 1 ตัดท่อให้ได้จากก้นแนวแกนห่อ โดยใช้เสือยตัดໄโลหะ เสือยตัดไม้ หรือกรรไกรตัดห่อ

- 2 ใช้มีด ตะไบ หรือเครื่องคลบบุมคมห่อ บนบุมคมและถ่านขุ่นของบนอก ของปลายห่อออก

- 3 ทำความสะอาดในข้อต่อและภาชนะ ก่อนห่อด้วยผ้าชำระร่มด้า เว้นแต่มีรอยประเป็นคราบนำมัน ให้เช็ดออก ด้วยผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาด



- 4 วัตถุประสงค์ความลึกหัวสวมของข้อต่อ แล้วก้าวเครื่องหมายไว้ทับน้ำห่อ

- 5 ทาหน้ายาประสานห่อที่ผิวค้านในข้อต่อ ก่อนจากนั้นจึงทาที่ผิวนอกห่อ บริเวณทึบแต่ ปลายห่ออีกชิ้นเครื่องหมายที่ทำไว้ โดยทาหน้าให้ทั่วสนิทเสมอ

- 6 สวมห่อเข้ากับข้อต่อโดยเริ่ว กดและบิด เล็กน้อยจนถึงปิดเครื่องหมายที่ทำไว้ จากนั้นให้คงนิ่งไว้ประมาณ 20 - 30 วินาที ก่อนคลายแรงกด



- 7 เช็คน้ำยาประสานห่อส่วนเกินที่เหลือก้างอยู่ภายนอกห่อ โดยทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง ก่อนที่จะใช้งาน หรือทำการทดสอบแรงดันน้ำ

ท่อขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 125 (5") ขึ้นไป LARGE DIAMETER PIPE UP TO 5"



- 1 ตัดท่อให้ได้จากก้นแนวแกนท่อ โดยใช้เลื่อยตัดโลหะ หรือเลื่อยไม้ ชนิดที่มีพื้นกระเบื้อง



- 2 ใช้มีด ตะไบ หรือเครื่องคลุบบุนคุม ที่ปลายท่อ สำหรับท่อขนาดใหญ่ "ท่อน้ำไทย" ได้มีการคลุบบุนคุมที่ปลายท่อจากโรงงานไว้ให้แล้ว เพื่อให้สะดวกสำหรับการใช้งาน



- 3 ประกอบแคลมป์รั้คท่อ หรือประบุกต์ ใช้ห่วงเชือกคล้องรัคท่อและปลายข้อต่อ โดยเว้นระยะให้เหมาะสม จากนั้นจึง ประกอบอุปกรณ์ดึงท่อ (JACK)



- 4 ทำความสะอาดภายในข้อต่อและภายนอกท่อด้วยผ้าช็ดรูมคนวันแต่ หากมีรอยเปื้อนคราบน้ำมัน ให้เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำยา ทำความสะอาด



- 5 วัดระยะความลึกหัวสวมของข้อต่อ แล้วทำเครื่องหมายไว้ที่บนท่อ ให้เห็นเด่นชัด



- 6 ทาน้ำยาประสานท่อที่พิવากยในข้อต่อ และพิવากยนอกห่อให้ถึงขีดเครื่องหมาย ที่ทำไว้ โดยทาให้ทั่วสมำเสมอ และให้เร็วเพื่อไม่ให้น้ำยาแห้งตัวก่อนที่จะ ประกอบท่อ



- 7 ประกอบท่อเข้ากันข้อต่อโดยเริ่ โภดใช้อุปกรณ์ดึงท่อ จนกระแทกถึง ขีดเครื่องหมาย จากนั้น จึงพิงไว้ อย่างน้อยประมาณ 20 - 30 วินาที ก่อนจะคลายแรงดึง และถอน อุปกรณ์ดึงท่อออก



- 8 เช็คน้ำยาประสานท่อส่วนเกินที่ เหลือท้างอยู่ภายนอกออก หากจะ ทำการทดสอบแรงดันน้ำ หรือก่อน นำไปใช้งาน ควรทิ้งห่อที่ต่อเสร็จแล้ว อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพื่อให้น้ำยา ประสานท่อแห้งตัวสมบูรณ์ที่สุด